

ADDENDUM

CODES D'ERREURS ET SOLUTIONS

Applicable à:

Manuel Nesta - A-070336 rev. B (pages I-65, I-76 et I-77).

Objet:

Mise à jour des explications et actions pour les codes d'erreurs 162 et 193.

Contrôle fonctionnel des pressostats fumées (FPS) et air comburant (APS)

Procédure de contrôle:

1 à 5 ...

6. Vérifier que le pressostat déclenche à la pression définie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous et qu'un code d'erreur s'affiche sur l'écran (Voir « **Codes d'erreurs et solutions** » à la page I-73).

Code erreur	Description de la panne	Explication	Action(s)
162	Erreur pressostat d'air	Le pressostat d'air ne se ferme pas	- Vérifier que le conduit d'évacuation des fumées n'est pas obstrué. Le dégager si nécessaire. - Vérifier le raccordement/câblage ainsi que le pressostat. Le remplacer le cas échéant. Appareils posés au sol (à partir de 120 kW): - Vérifier que l'entrée d'air n'est pas obstruée. La dégager si nécessaire.
193	Signal de prévention du démarrage	Court circuit ou circuit ouvert Selon le type d'appareil, concerne: - le contacteur de niveau des condensats - le thermostat de sécurité de la porte foyer - le thermostat de sécurité externe additionnel - Le pressostat de sécurité externe additionnel - Le contacteur de surpression de gaz (uniquement N1080-1260 FSW)	Nesta 120 à 300 kW & Texas 99-230 kW: - Vérifier le raccordement/câblage ainsi que le contacteur de niveau des condensats. Remplacer si nécessaire. - Vérifier le raccordement/câblage du thermostat de sécurité de la porte foyer. Remplacer si nécessaire. Nesta Plus 280 à 840 kW (N 280 à 840 FS): - Vérifier le raccordement/câblage ainsi que le contacteur de niveau des condensats. Remplacer si nécessaire. - Vérifier le raccordement/câblage du thermostat de sécurité de la porte foyer. Remplacer si nécessaire. Nesta Plus à porte foyer refroidie par eau, de 280 à 1260 kW (N 280 à 1260 FSW): - Vérifier le raccordement/câblage ainsi que le contacteur de niveau des condensats. Remplacer si nécessaire. - Vérifier le raccordement/câblage et le contacteur de surpression de gaz (N 1080-1260 FSW uniquement). Remplacer le cas échéant. Si le problème n'est pas résolu, contacter le support technique d'AIC. Appareils au sol >300 kW: Vérifier également le thermostat de sécurité et le pressostat de sécurité externes additionnels. Les remplacer si nécessaire.